
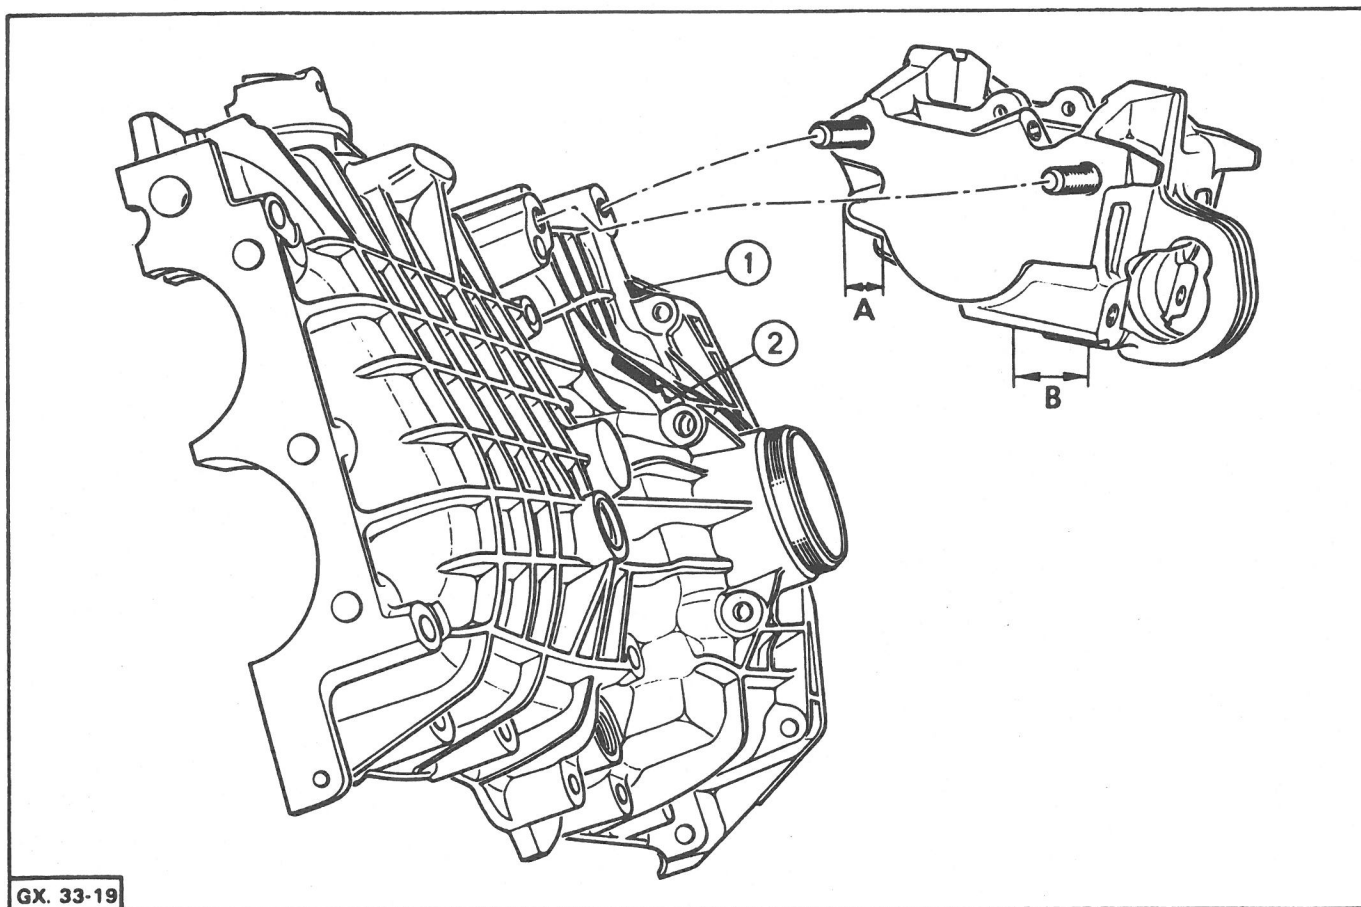


CITROËN  SERVICE	TEKNISKE CIRKULÆRER	GSA
reference: Inf.Rep. 83-15 GX	omhandler: GSA - alle typer ***** Forbremsler	nr.: 28
		dato: April 1983
Dette cirkulære indsættes i ringbind: TEKNISKE CIRKULÆRER		

- FEJL** : Vibrationer fra forbremsler (varierende bremsekraft).
- ÅRSAG** : Deformation af bremseklapper, hvilket kan skyldes forkert montering af bremsekonsollen på gearkassehuset.
- UDBEDRING** : Bortslib den del af gearkassehusets ribber (1) og (2), som er i kontakt med bremsekonsollens punkter A og B (markeret med sort på tegningen).
 Bremsesklapper med for stor skævhed skal udskiftes eller afdrejes.



GX. 33-19

Ved ovennævnte fejl er det nødvendigt at kontrollere skivens mål (monteret og fastspændt på gearkassens udgangsaksel) :

Kast : max. 0,2 mm

Tykkelsesforskel : max. 0,02 mm

Hvis der konstateres kast ved bremseklapper, kontroller da gearkassens udgangsaksel for kast : max. 0,1 mm.